

VCシリーズ
ACサーボコントローラ

ABSリニアスケール仕様

取扱説明書

Ver. 0. 2

日機電装株式会社

はじめに

このたびは、＜ＶＣシリーズ＞『ＡＢＳリニアスケール仕様』をご採用戴き、誠にありがとうございます。

【本取扱説明書について】

本書では、＜ＶＣシリーズ＞『ＡＢＳリニアスケール仕様』の接続、設定、操作方法、注意事項について説明してあります。

本装置を正しくご使用戴く為に、本書の内容を十分ご理解下さい。

据え付け、配線、運転、保守点検等の作業を行う場合は、本書に記載の条件、及び手順に従って下さい。

必ず、本書と標準仕様の取扱説明書を併せてご覧下さい。

尚、記述内容、項目について重複する点は、本書の内容を標準仕様の取扱説明書より優先と致します。

また、特別仕様の装置をご利用の場合は、標準仕様の説明書と本説明書と特別仕様装置の仕様書を合わせてご覧ください。 記載内容については仕様書が本説明書に優先します。

- 本取扱説明書は、
＜ＮＣＲ－ＤＡ／ＮＣＲ－ＣＡシリーズ＞『ＡＢＳリニアスケール仕様』の
 〔ソフトウェアバージョン ２．１０以降
 ハードウェアバージョン ０．０３以降
 に対応します。

本書の改訂権利は如何なる場合にも日機電装株式会社が保有し、予告なく変更する場合があります。
日機電装株式会社からの情報は正確かつ信頼できるものではありませんが、特別に保証したものを除いては、
その使用に対しての責任は負いかねます。

安全上のご注意

据え付け、配線、運転、保守点検、異常診断と対策等の前に必ず本取扱説明書とその他の関連取扱説明書類を全て熟読し、正しくご使用下さい。

機器の知識、安全上の情報、そして注意事項の全てについて習熟してからご使用下さい。

本取扱説明書では、安全上の注意事項のランクを『危険』、『注意』として区分してあります。又、取り扱い上、「してはならないこと」、「しなくてはならないこと」を『禁止』、『強制』として区分してあります。

 **危険** : 取り扱いを誤った場合に危険な状況が起こり得て、人が死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。

 **注意** : 取り扱いを誤った場合に危険な状況が起こり得て、人が中程度の傷害や軽傷を受ける可能性及び、物的損害の発生が想定される場合。

尚、 **注意** 記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。何れも重要な内容を記載してありますので必ずお守り下さい。

 **禁止** : してはならないこと。
本注意事項を無視した場合、装置が正常に動作しません。

 **強制** : しなくてはならないこと。
本注意事項を無視した場合、装置が正常に動作しません。

【使用上のご注意】

危険

感電及び、けがの恐れがありますので次の事を必ず守って下さい。

本装置内部や端子台には絶対に手を触れないで下さい。

『感電の恐れがあります』

本装置及びモータのアース端子又はアース線は必ず接地して下さい。

アース線は本書指定のもの或いはそれより太いものを使用し、第3種接地以上として下さい。

『感電の恐れがあります』

移動、配線、保守、点検は、電源を遮断して直流主回路間（装置内部DCパス）に残留電圧が無いことをテストで確認するか、或いは電源遮断後3分以上経過してから実施して下さい。

尚、制御電源分離型としてご使用の場合は、主電源を遮断後に制御電源も必ず遮断して下さい。

『感電の恐れがあります』

ケーブルは、傷つけたり、無理な力を加えたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない様にして下さい。

『感電の恐れがあります』

運転中、モータの回転部分には絶対に手を触れないで下さい。

『けがの恐れがあります』

注意

モータと本装置は指定された組み合わせでご使用下さい。

『火災・故障発生の恐れがあります』

水のかかる場所、腐食性・引火性ガスの雰囲気、可燃物の傍では絶対に使用しないで下さい。

『火災・故障発生の恐れがあります』

モータと本装置及び周辺機器は、温度が高くなりますので手を触れないで下さい。

『やけどの恐れがあります』

通電中及び電源遮断後しばらくの間は、本装置の放熱器やモータ、回生ユニット等が高温になっている場合がありますので、手を触れないで下さい。

『やけどの恐れがあります』

AC400V仕様の装置によりモータ駆動する場合は、装置とモータ間の配線の長さ、配線状態、電線径によりモータの耐圧より高いサージ電圧がかかりモータの絶縁を劣化させ、絶縁破壊に至る場合があります。その対策を必要とする場合がありますので、弊社担当営業に御相談下さい。

禁止

本装置の耐圧試験及びメガテストは絶対行わないで下さい。

『故障発生の恐れがあります』

【荷物の受取と点検】

注意

お手元に届きました製品がご注文の内容と異なっていたり、内容物に過不足があった場合は、そのままご使用にならず、弊社担当営業へご連絡下さい。

『感電、けが、破損、火災・故障発生の恐れがあります』

お手元に届きました製品の梱包が破損していた場合は、開梱なせずにその旨を弊社担当営業へご連絡下さい。

『感電、けが、破損、火災・故障発生の恐れがあります』

【保 管】

禁 止

雨や水滴のかかる場所、有毒なガスや液体のある場所では保管しないで下さい。
『故障発生の恐れがあります』

強 制

直射日光が当たらない場所や、本書指定の温湿度範囲内にて保管して下さい。
『故障発生の恐れがあります』
ご購入後の保管期間が3年以上経過した場合は、必ず弊社担当営業へご連絡下さい。
『故障発生の恐れがあります』

【運 搬】

注 意

運搬時は、ケーブルやモータの軸を持たないで下さい。
『けが、故障発生の恐れがあります』

強 制

製品の過積載は荷崩れの原因となりますので指示に従って下さい。
『けが、故障発生の恐れがあります』

【据え付け】

注 意

上に乗ったり、重い物を載せたりしないで下さい。
『けが、故障発生の恐れがあります』
吸排気口を塞いだり、異物が入らないようにして下さい。
『火災発生の恐れがあります』
指定された取り付け方向を必ず守って下さい。
『火災・故障発生の恐れがあります』
本装置と制御盤の内壁やその他の機器との配置間隙は、本書指定の寸法を確保して下さい。
『火災・故障発生の恐れがあります』
強い衝撃を与えないで下さい。
『機器損傷の恐れがあります』
出力又は本体重量に見合った、適切な取り付けを行って下さい。
『機器損傷の恐れがあります』
金属などの不燃物に取り付けて下さい。
『火災発生の恐れがあります』

【配 線】

注 意

配線は正しく確実に行って下さい。

『モータの暴走・焼損、けが、火災発生の恐れがあります』

ノイズによる影響を防止する為、本書指定の長さ及び対策（シールド処理、ツイスト処理等）が施されたケーブルをご使用下さい。又、本装置の制御入出力信号線は、他の電源線及び動力線とは別系統の配線として下さい。

『モータの暴走、けが、機械損傷の恐れがあります』

感電防止、ノイズによる影響を防止する為、接地（アース）は必ず行って下さい。

『モータの暴走、感電、けが、機械損傷の恐れがあります』

【操作・運転】

注 意

モータは内蔵のサーモスタットを用いた非常停止回路等を設けて保護して下さい。

又、サーモスタットが無いタイプのモータは、別途保護機能を付加して下さい。

『けが、火災発生の恐れがあります』

電源仕様が正常である事を確認して下さい。

『けが、火災発生、機械損傷の恐れがあります』

試運転はモータを固定し、機械系と切り離れた状態で動作確認後、機械に取り付けて下さい。

『けが、機械損傷の恐れがあります』

極端な調整変更は動作が不安定になりますので、不用意に行わないで下さい。

『けが、機械損傷の恐れがあります』

アラーム発生時は、リセットした後に必ず原因を取り除いた上で再始動して下さい。

『けが、機械損傷の恐れがあります』

瞬停復電後、突然再始動する可能性がありますので機械に近寄らないで下さい。

（再始動しても人に対する安全性を確保する様、機械の設計を行って下さい。）

『けがの恐れがあります』

禁 止

モータ軸を回転又は振動させた状態での電源投入は行わないで下さい。

『モータの暴走、けが、機械損傷の恐れがあります』

ブレーキ内蔵モータのブレーキは機械の位置保持用です。制動及び機械の安全を確保する為の停止装置として、ご使用にならないで下さい。

『けが、機械損傷の恐れがあります』

強 制

即時に運転を停止し、電源を遮断できる様、外部に非常停止回路を設けて下さい。

『けが、機械損傷の恐れがあります』

【保守・点検】

注意

装置内部の主回路電解コンデンサは、劣化により容量が低下します。

故障による二次災害を防止する為、5年程度で交換されることを推奨しておりますので、弊社担当営業にご相談下さい。

『故障の原因となります』

装置の冷却用内蔵ファンモータは、劣化により冷却効果が低下します。

故障による二次災害を防止する為、2～3年程度で交換されることを推奨しておりますので、弊社担当営業にご相談下さい。

『故障の原因となります』

禁止

分解修理を弊社又は、弊社の指定以外では行わないで下さい。

『故障の原因となります』

目 次

第1章 概 要	
1 - 1 特 長	1 - 1
1 - 2 原点復帰レス	1 - 1
1 - 3 磁極センサレス	1 - 1
1 - 4 自動磁極検出動作レス	1 - 1
第2章 仕 様	
2 - 1 型 式	2 - 1
2 - 2 コントローラの電氣的仕様	2 - 1
2 - 3 A B S リニアスケール	2 - 2
第3章 接 続	
3 - 1 外部接続図	3 - 1
第4章 設 定	
4 - 1 初期設定	4 - 1
4 - 2 パラメータ設定	4 - 2
4 - 3 機械位置調整	4 - 3
第5章 表 示	
5 - 1 状態表示モード	5 - 1
5 - 2 診断表示モード	5 - 1
第6章 保護機能	
6 - 1 アラーム一覧	6 - 1
6 - 2 アラーム / ワーニング内容	6 - 3
第7章 特記事項	7 - 1

第1章 概要

1 - 1 特 長

<VCシリーズ>『ABSリニアスケール仕様』(以後、本装置又はコントローラと称す)では、位置フィードバックセンサとしてABSリニアスケールを使用し、下記のような特長を持っています。

【ABSリニアスケール仕様の特長】

原点復帰レス
磁極センサレス
自動磁極検出動作レス

1 - 2 原点復帰レス

ABSリニアスケールが機械位置(機械上の絶対位置)を認識しているため原点復帰動作(基準位置復帰)を行わなくても、絶対位置の位置決め、絶対位置表示、ソフトOTの制御が可能です。

機械組立後一度だけABSデータと機械位置の対応付けの設定が必要です。

1 - 3 磁極センサレス

ABSリニアスケールが磁極位置を認識しているため磁極センサが無くてもリニアモータの制御が可能です。

機械組立後一度だけABSデータと磁極位置の対応付けの操作が必要です。

1 - 4 自動磁極検出動作レス

ABSリニアスケールが磁極センサの代わりになるため、磁極センサレス時の磁極検出動作が不要です。

第2章 仕 様

2 - 1 型 式

表2 - 1 に本装置の型式を示します。

NCR - - -
 例：NCR - C A B 1 A1 A - 201 A - S54

番 号	項 目	表 示	内 容
		NCR	日機ACサーボコントローラシリーズ
	製 品 中 分 類	D	ドライバ
		C	コントローラ
	タ イ プ 名	A	VCシリーズ
	機 種 種 別	B	高性能版
		C	
		D	高性能版（ダイナミックブレーキ付き、800W以下）
		E	
	機 能 種 別	0	ドライバ
		1	コントローラ
		3	走行切断制御
		6	自由曲線制御
	入 力 電 源 仕 様	A1	AC100V系
		A2	AC200V系
		A3	AC400V系
	設 計 順 位	A、B、...	Aより開始
	出 力 容 量	例)201	$20 \ 1 = 20 \times 10^1 = 200W$ L 10の累乗の指数部 L — — 有効数字
	モ ー タ 別 種 別	無し	
		A	リニアレスNLA-A/Bタイプ モータ
		B	リニアア付きNLA-M/Nタイプ
		C	リニアレスNLA-Sタイプ モータ
		D	リニアレスNVAタイプ モータ
	特 殊 仕 様	S54	A B S リニアスケール仕様

内容欄の空欄は、本装置での組み合わせはありません。

[表 2 - 1] 型式表示

2 - 2 コントローラの電氣的仕様

最高速度周波数の仕様はありません。

最高速度周波数はリニアモータおよびA B S リニアスケールの仕様で制限されます。

2 - 3 A B S リニアスケール

本装置で使用できるA B S リニアスケールは以下の製品です。

株式会社ミットヨ製

A B S S T 7 0 * A

(A B S A T 3 0 3 A) (対応予定)


(A B S A T 5 0 3 A) (対応予定)

参考：リニアスケールの仕様 ミットヨCatalog No.4265 より抜粋

符 号	S T 7 0 1 A
検出方式	電磁誘導式A B S リニアエンコーダ
最大有効測定長	1 8 0 0 mm
分解能	0 . 5 μ m
指示精度 (2 0)	(8 + 5 L ₀ / 1 0 0 0) μ m L ₀ : 有効測定長 (mm)
最大応答速度	5 m / s
線膨張係数	(1 2 $\pm$ 1 . 5) $\times 10^{-6}$ / (取付け部材の材質が鉄相当の場合)
使用温度 / 湿度範囲	0 ~ 5 0 / 2 0 ~ 8 0 % R H
保存温度 / 湿度範囲	- 2 0 ~ 7 0 / 2 0 ~ 8 0 % R H
供給電源	5 V $\pm$ 1 0 % (リップル + スパイクノイズ成分が 1 0 0 m V 以下のこと)
最大消費電流	2 7 0 m A (M a x)
防塵・防水性	I P 6 5 相当 (検出ヘッド部のみ)
ヘッドケーブル長	1 m (高屈曲ケーブル)
最大ケーブル長	2 9 m (ヘッドケーブルを含む長さ)
入出力信号	ミットヨ標準シリアルインターフェース


第3章 接 続

3 - 1 外部接続図

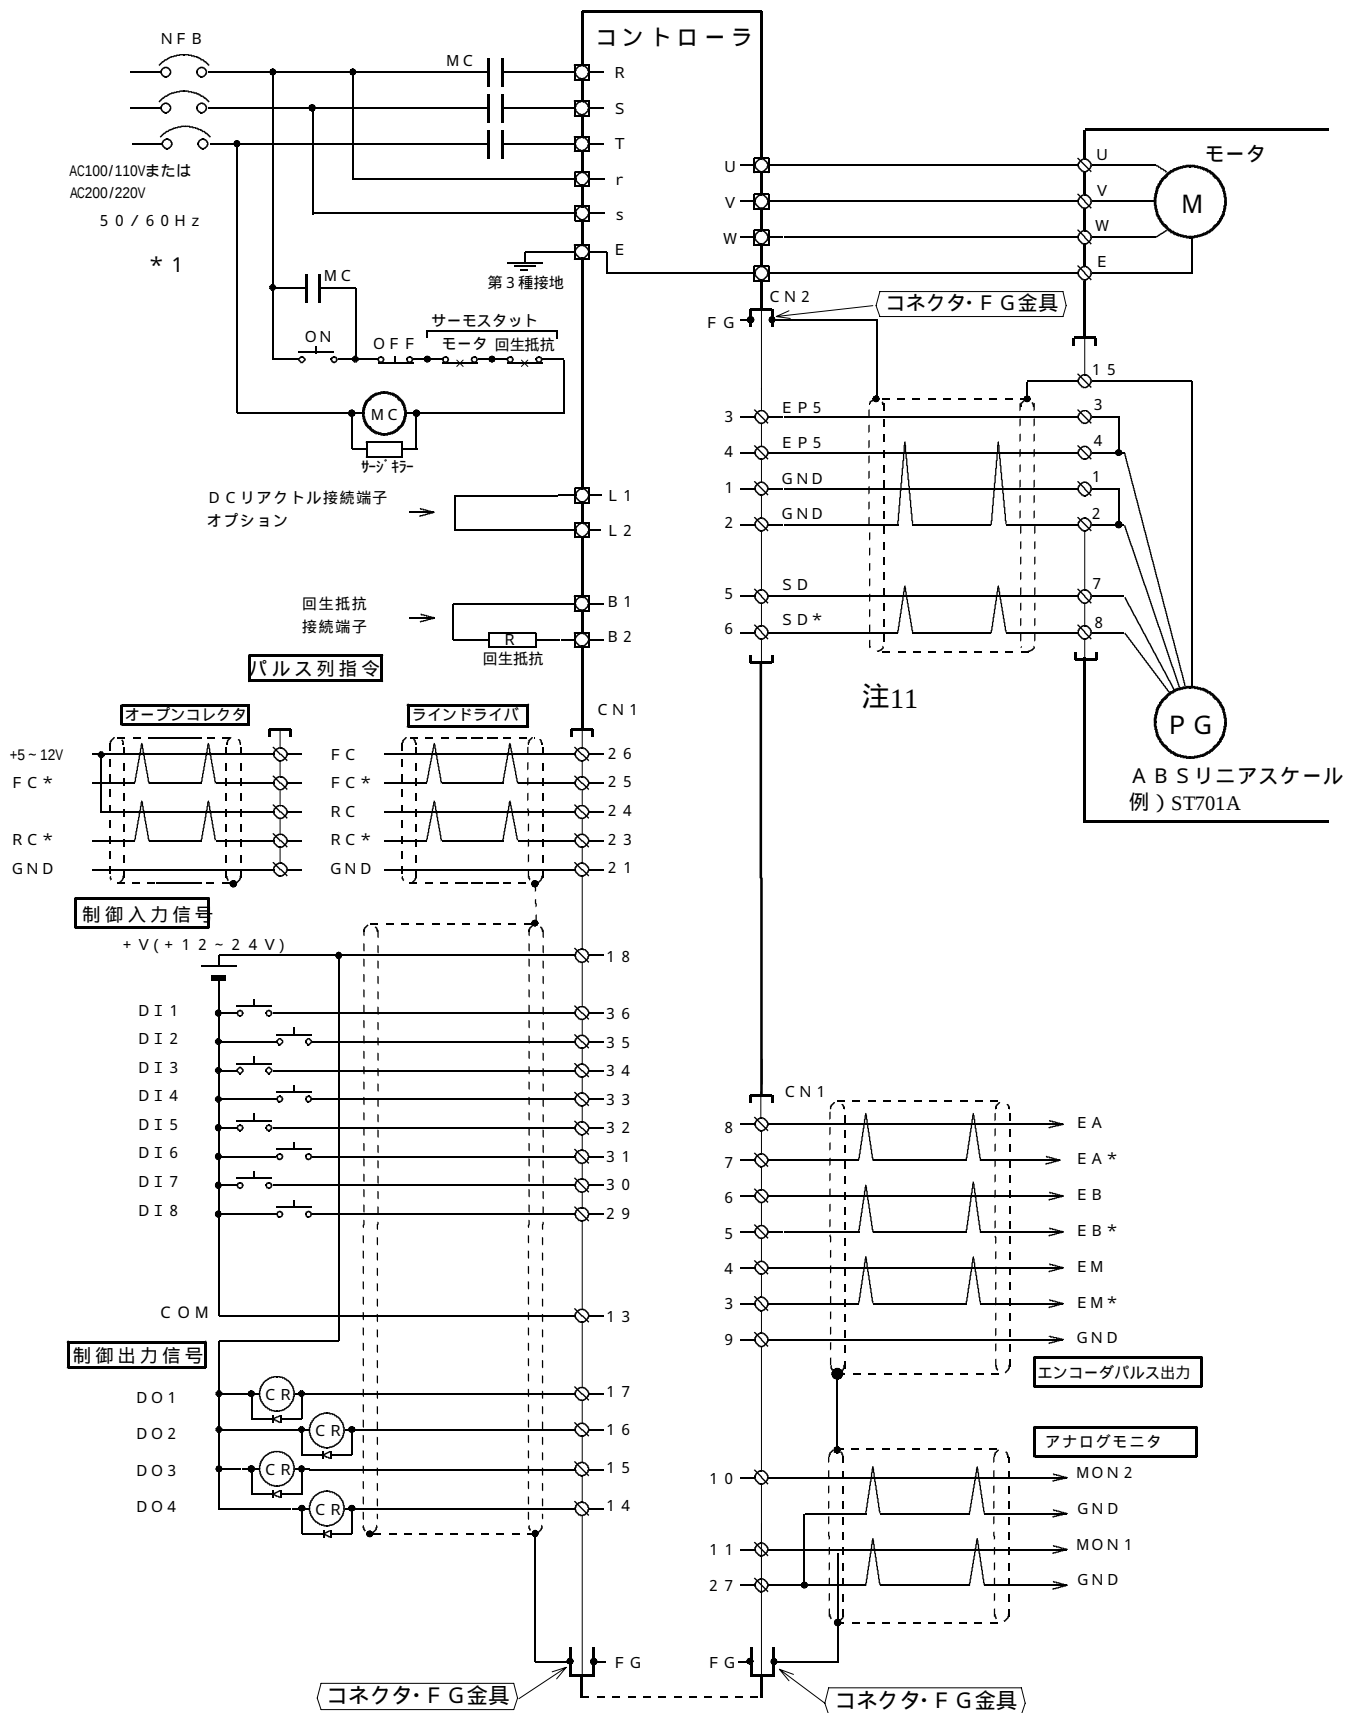

[図 3 - 1 (a)] 外部接続図 1/2

* 1 : 電源接続は一例です。詳しくは標準仕様の取扱説明書を参照してください。

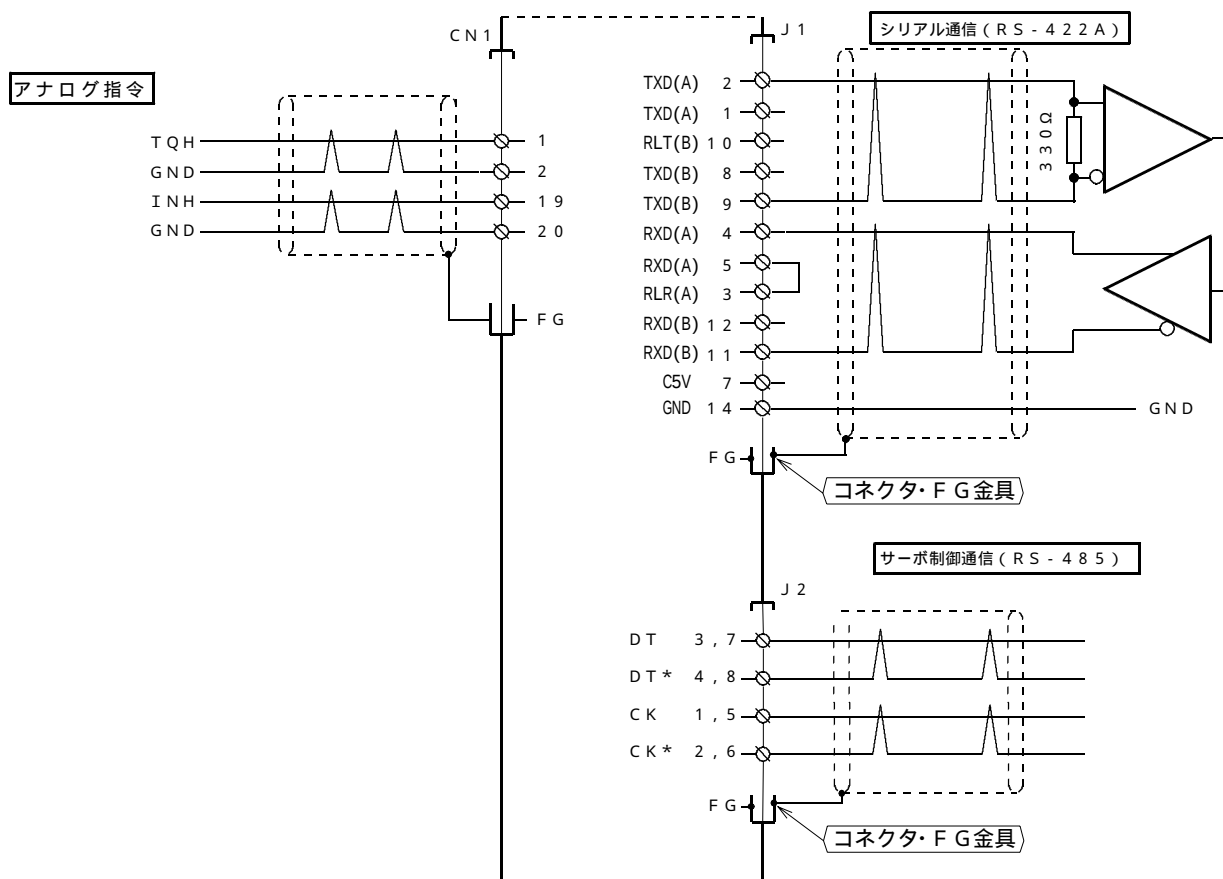

- 注1：制御入力信号用電源は、規定電圧，電流のものをお客様にてご用意下さい。
- 注2：CN1コネクタのCOMは制御入出力信号のコモンです。GNDは装置内部降圧電源（+5V）のコモンです。
- 注3：CN1のCOMとGNDはアイソレーションされていますので、共通配線，同一束線しないで下さい。
- 注4：制御入力信号に接続されたスイッチの状態は、各入力信号のOFF状態を示します。
- 注5：モータおよびエンコーダとの接続は、各モータの取扱説明書を参照して下さい。
- 注6：本接続図に未記載のピンはNCです。
- 注7：アナログ指令入力は工場オプションです。
- 注8：拡張ボードご使用の場合は、別紙 取扱説明書「オプション編」を参照して下さい。
- 注9：パルス列指令のGNDは、ラインレシーバ入力オプション時接続して下さい。
- 注10：DCリアクトル端子は装置容量752以上に装備。（DCリアクトルはオプションです。）
- 注11：エンコーダケーブルのCN2コネクタ側にフェライトコア(推奨:TDK ZCAT3035-1330)を装着して下さい。

[図3-1(b)] 外部接続図 2/2

第4章 設 定

4 - 1 初期設定

最初の機械の立ち上げ時、以下の手順で設定を行います。

P 0 0 0 (モータタイプ) 設定

使用するリニアモータのタイプを設定します。

P 0 0 1 (エンコーダタイプ選択) 設定

[S-ABS]を選択します。

P 0 0 3 (リニアモータリニアスケール分解能) 設定

使用するリニアスケールの分解能を設定します。

P 0 0 7 (リニアモータ定格速度) 設定

使用するリニアモータの定格速度を設定します。

P 0 1 0 (A B S データ増加方向) 設定

弊社製のリニアモータの場合、コイルユニットのヘッドからリード線がでている方向にコイルユニットが進んだときにリニアスケールのA B Sデータが増加するように設置する必要があります。

他社製のモータの場合、U→V→Wの順に転流したときにリニアスケールのA B Sデータが増加するように設置する必要があります。

機構上、上記と逆になる場合はP 0 1 0でリニアスケールのA B Sデータ増加方向を反転するように設定します。

なお、リニアスケールのA B Sデータ増加方向はリニアスケールの説明書でご確認ください。

P 3 0 0 (回転方向選択) 設定

機械と組み合わせた時の正方向指令でのモータ回転方向を設定します。

電源再投入

パラメータを反映するために、電源を一旦切って再度投入します。

機械位置調整

機械位置とA B Sデータを関係づけるために機械位置調整を行います。

「4 - 3 機械位置調整」を参照して行ってください。

電源断

パラメータを反映するために、電源を一旦切ります。

4 - 2 パラメータ設定

A B S リニアセンサ関連のパラメータは以下の通りです。

パラメータ No.	パラメータ名称	反映時期	対応運転モード				設定単位	設定範囲	出荷時設定 (初期値)
			自	手	原点 復帰	パルス 列			
			自	手	原	P		機能	
《グループ 0》「モータ、エンコーダパラメータ」									
P001	エンコーダタイプ選択	電	自	手	原	P	可	無し INC1/INC2/INC3/L-SEN/ S-INC/S-ABS/C-SEN1/C-SEN2	S-ABS
								使用するエンコーダのタイプを選択します。 「S-ABS」を設定して下さい。	
P003	リニアモータリニア スケール分解能	電	自	手	原	P	要	μm 0.00001 ~ 100.00000	001.00000
								使用するリニアスケールの分解能を設定します。	
P010	A B S データ増加方向 *1	電	自	手	原	P	要	無し -1~9	0
								モータの正方向と A B S データの増加方向が同じ場合は 0 を設定します。 逆の場合は - 1 を設定します。	
P011	A B S ゼロ位置電気角 *1	電	自	手	原	P	要	° 0.00 ~ 359.99	000.00
								リニアスケールの A B S データがゼロの時のリニアモータ の電気角位相を設定します。 基本的には 0 を設定します。	
P018	ABS 基準データ	電	自	手	原	P	可	パルス -99999999 ~ 99999999	00000000
								機械基準位置に於ける A B S データを設定します。 「4 - 3 機械位置調整」を参照してください。	
P019	ABS 基準機械位置	電	自	手	原	P	可	mm/°/in -99999999 ~ 99999999	00000000
								機械基準位置に対する機械位置を設定します。 「4 - 3 機械位置調整」を参照してください。 (小数点位置は、[P302: 指令単位]による。)	
P502	LCD 現在位置表示選 択	即	自	手	原	P	可	無し ABSOLUTE/MACHINE/INCREMENT/ ABS.ENC.	ABSOLUTE
								状態表示モード『ST01』に表示する現在位置の内容を選択 します。 ABSOLUTE (絶対位置) 位置データ基準点からの距離(位置)を表示します。 MACHINE (機械位置) 絶対位置と同じ表示をします。 INCREMENT (相対位置) 位置決め開始位置からの距離(位置)を表示します。 ABS.ENC. (ABS エンコーダデータ) A B S データを表示します。	

項目説明「反映時期」即：常時 / R：リセット又は電源投入時 / 電：電源投入時 / 停：モータ停止時

項目説明「対応レベル」要：要設定 / 可：初期値にて運転可 / 予：予約

設定範囲に「xxx/xxx/xxx」と表現されている場合は、何れか 1 つの項目をメニュー選択することを意味します。

*1：P010, P011 は標準仕様と異なります。

4 - 3 機械位置調整

機械位置とABSデータを関係づけるため以下の操作を行います。


装置の電源を入れます。

機械基準位置（機械の基準点）に動かします。

（ABSデータが±9999999を越えないように注意してください。）

P502=ABS.ENC.でST01を読みます。この値をP018に設定します。

機械基準位置の機械位置をP019に設定します。

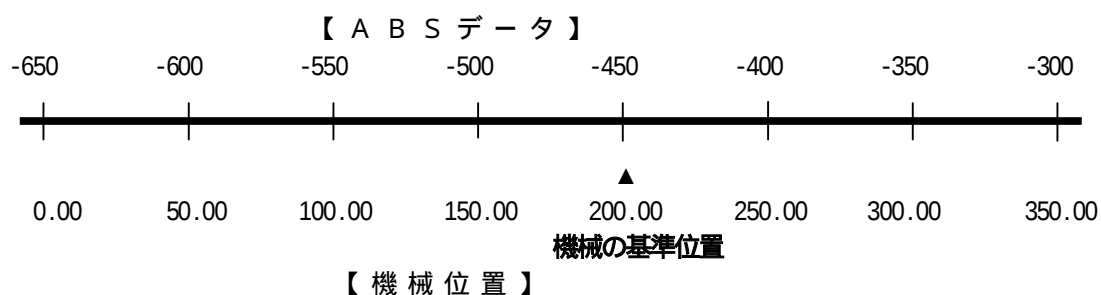

上の例のような位置関係での設定値：P018 = -450

P019 = 200.00

第5章 表 示

5 - 1 状態表示モード

- タイトル表示桁に状態No(S T × ×) 設定値表示桁に状態データ、符号表示桁に符号を表示します。

表示順	表 示 例	単位	表 示 内 容
2	ST 0 1 - 1 0 0 0 0 . 0 0 0	1	現在位置を表示。 表示範囲: -99999999 ~ 99999999 2

[表 5 - 1] 状態表示モードの表示内容

- 本表示モードで、キーを1回押すと、1秒間表示データを保持し、キーを押し続けていると、表示データを保持します。

1 : 単位は、パラメータ[P301]の設定により「mm」,「°」,「in(inch)」の何れかになります。

2 : 小数点位置は、パラメータ[P302]の設定によります。

P502=ABS.ENC の場合、リニアスケールのA B Sデータを表示します。パラメータ[P302]の設定により小数点を表示しますが無視してください。

5 - 2 診断表示モード

- データ表示部にメッセージおよびデータを表示します。

表示順	表 示 例	単位	表 示 内 容
1	TYPE   C 1 = L - S 5 4	-	装置のタイプを表示。 × × = L - S 5 4 × × 装置タイプ D : ドライバ C 1 : C 1 コントローラ C 3 : C 3 コントローラ C 6 : C 6 コントローラ なお、モータ選択に誤りがある場合は違う表示になることがあります。

[表 5 - 2] 診断表示モードの表示内容

第6章 保護機能

6 - 1 アラーム一覧

相 違	LCDのALM表示	7セグ表示		異 常 内 容
		上位	下位	
		無し	無し	
		0	無し	アラーム/ワーニング未発生でRDY OFF時
	IPMERR.	1	0	IPM異常
	UNDRVOLT1		1	制御電源不足異常
	UNDRVOLT2		2	主電源不足異常
	OVERVOLT		3	過電圧異常
	OVERSPEED		4	過速度異常
	OVERLOAD		5	過負荷異常
	IPMO.L.		6	IPM過負荷異常
	RG.O.L.		7	回生抵抗過負荷異常
	ACDOWN		8	AC断
	OVERHEAT		9	オーバーヒート
	SRVCNTRL		A	サーボ制御異常
	MOTRTYPE1	2	0	モータタイプ未設定
	MOTRTYPE2		1	モータタイプ不適合
	ENCODER	3	0	エンコーダ関連異常
	PW.ONENC		1	電源投入時モータ軸異常
	SER.COMM.		2	シリアルエンコーダカウント異常
	SER.COUNT		3	シリアルエンコーダ通信異常
	P003ERR.	4	4	リニアセンサ分解能異常
	OVERFLOW		0	偏差オーバーフロー
	VARI.OVER	5	1	偏差異常
	+HARDOT.		0	正方向オーバートラベル
	-HARDOT.		1	逆方向オーバートラベル
	+SOFTOT		2	正方向ソフトオーバートラベル
	-SOFTOT.		3	逆方向ソフトオーバートラベル
	ADDRERR.	6	0	アドレス設定異常
	TIMEOUT		1	位置決めタイムオーバー
	DATAOVER		2	位置決めデータオーバーフロー
	P305ERR.		3	1回転データ未設定
	PEND.ERR.		4	プログラムエンドコマンド未設定
	CALLOVER		5	サブルーチンコールネスティングオーバー
	RETERR.		6	サブルーチンリターン不正
	JUMPERR.		7	ジャンプアドレス不正
	SPN.ERR.		8	スピンコマンド不正
	ODIV.ERR.		9	除算不正
	POSOVER		A	位置決め量異常
	CMND.ERR.		b	不正コマンド
	IXNO.ERR.		c	間接データNo.不正
	CONTERR.		d	連続制御コマンド不正

1: 「相違」欄マーク内容

無印: 標準装置と同じ, : 本装置追加

[表6 - 1 (a)] アラーム一覧 1/2

相違	LCD表示	7セグ表示		異常内容
		上位	下位	
	DATA 1 ~ DATA 37、 DATA 39、43	7	無し	バックアップデータ異常時
	CPU RAM EX RAM DSP BOOT DSP BOOT 1 DSP PARA	8	無し	DSP異常やRAM異常時
	SQB ERR.	9	0	SQBアラーム
	NET IC ER		1	リモートシーケンス制御用IC不良
	NET ERR.		2	リモートシーケンス制御用通信断
	NET OFF		3	リモートシーケンス制御用受信タイムアウト
	RAM BATT.	A	0	拡張メモリ電池電圧低下異常
	WR. EEPROM		1	EEPROM(不揮発性メモリ)書き込み異常
	STD. SPD. 1		2	定格速度指令不正 1
	STD. SPD. 2		3	定格速度指令不正 2
	M. COMM. ER		4	サーボ制御通信断線異常
	BCC. ERR		5	サーボ制御通信異常
		b	無し	
		c	無し	
		d	無し	
▲	ABS. OVSPD	E	0	ABSリニアスケール オーバースピード
▲	ABS. INIT.		1	ABSリニアスケール 初期化エラー
▲	ABS. HARD		2	ABSリニアスケール ハードウェアエラー
▲	ABS. DTCT		3	ABSリニアスケール ABS検出エラー
	ABS. TRAN.		4	ABSリニアスケール トランスデューサエラー
	ABS. AMP.		5	ABSリニアスケール 信号強度エラー
	ABS. UNMAT		6	ABSリニアスケール 光電式、容量式データ不一致
	ABS. PHOTO		7	ABSリニアスケール 光電式エラー
	ABS. ECAPA		8	ABSリニアスケール 静電容量式エラー
	ABS. COMM.		9	ABSリニアスケール コミュニケーションエラー
	OVER. LOAD	F	0	過負荷予告
	VARI. OVER		1	偏差異常警告
	UNDRVOLT 2		2	主電源不足電圧検出警告
	HOME. ERR.		3	原点復帰未完了自動起動警告
▲	ABS. AMP.		4	ABSリニアスケール 信号強度アラーム
	NET NORDY		5	リモートシーケンス制御用通信待ち警告
	NET SW		6	リモートシーケンス制御用SW変化警告
	ABS. THERM		7	ABSリニアスケール サーマルアラーム

1: 「相違」欄マーク内容

無印: 標準装置と同じ, : 本装置追加、▲: 本装置内容変更

[表 6 - 1 (b)] アラーム一覧 2/2

6 - 2 アラーム / ワーニング内容

本書では、「アラーム一覧 相違」欄の以下の信号に関してだけ記述しています。

：本装置追加、▲：本装置内容変更

上記信号以外は、標準仕様の取扱説明書を参照してください。

名 称 表 示	内 容 アラーム/ワーニングコード	発生時動作 出力信号状態	解除方法
A B S リニアスケール オーバースピード ALM. ☐ ABS. OVSPD	リニアスケールの最大応答速度を超過した。 134	モータトルクフリー 7セグ表示「E0」 アラーム ON ワーニング OFF サーボレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力 運転条件見直し
A B S リニアスケール 初期化エラー ALM. ☐ ABS. INIT.	リニアスケール検出ヘッドの初期化が正常に終了しなかった 135	モータトルクフリー 7セグ表示「E1」 アラーム ON ワーニング OFF サーボレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力 信号調整が必要
A B S リニアスケール ハードウェアエラー ALM. ☐ ☐ ABS. HARD	リニアスケール検出ヘッドのハードウェアに異常が発生した。 136	モータトルクフリー 7セグ表示「E2」 アラーム ON ワーニング OFF サーボレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力 頻発するときはセンサヘッドの交換
A B S リニアスケール ABS 検出エラー ALM. ☐ ☐ ABS. DTCT	リニアスケールの絶対値データに異常が発生した。 137	モータトルクフリー 7セグ表示「E3」 アラーム ON ワーニング OFF サーボレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力 信号調整が必要
A B S リニアスケール トランスデューサエラー ALM. ☐ ABS. TRAN.	リニアスケール検出ヘッドの内部信号のバランスに異常が発生した。 138	モータトルクフリー 7セグ表示「E4」 アラーム ON ワーニング OFF サーボレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力 信号調整が必要

アラーム/ワーニングコードはPC編集ソフトの 通信>リモート>状態/診断表示の[最新のアラーム内容]に表示されます。

[表 6 - 2 (a)] アラーム / ワーニング内容 1/3

名 称 表 示	内 容 アラーム/ワーニングコード	発生時動作 出力信号状態	解除方法
A B S リニアスケール 信号強度エラー ALM. ☐ ABS. AMP.	リニアスケールの信号強度が 15%以下に低下している。 又 は100%になった。 139	モータトルクフリー 7セグ表示「E5」 アラーム ON ワーニング OFF サホレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力 信号調整が必要
A B S リニアスケール 光電式容量式データ不一致 ALM. ☐ ABS. UNMAT	ABS ST70*Aでは検出しません。 142	モータトルクフリー 7セグ表示「E6」 アラーム ON ワーニング OFF サホレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力
A B S リニアスケール 光電式エラー ALM. ☐ ABS. PHOTO	ABS ST70*Aでは検出しません。 143	モータトルクフリー 7セグ表示「E7」 アラーム ON ワーニング OFF サホレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力
A B S リニアスケール 静電容量式エラー ALM. ☐ ABS. ECAPA	ABS ST70*Aでは検出しません。 144	モータトルクフリー 7セグ表示「E8」 アラーム ON ワーニング OFF サホレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力
A B S リニアスケール コミュニケーションエラー ALM. ☐ ABS. COMM.	ABS ST70*Aでは検出しません。 145	モータトルクフリー 7セグ表示「E9」 アラーム ON ワーニング OFF サホレディ OFF ブレーキ解除OFF	電源再投入 リセット信号 (RST)入力

アラーム/ワーニングコードはPC編集ソフトの 通信>リモート>状態/診断表示の[最新のアラーム内容]に表示されます。

[表6 - 2 (b)] アラーム / ワーニング内容 2/3

名 称 表 示	内 容	発生時動作 出力信号状態	解除方法
A B S リニアスケール 信号強度アラーム	リニアスケールの信号強度が 30%以下に低下している。	現状動作続行。 7セグ表示「F4」 アラーム OFF ワーニング ON サーボレディ -- ブレーキ解除 --	30%以上になると自 動復帰 信号調整が必要
W N G . ☐ ☐ A B S . A M P .	140		
A B S リニアスケール サーマルアラーム	リニアスケール検出ヘッドの内 部温度が65 以上に上昇してい る。	現状動作続行。 7セグ表示「F7」 アラーム OFF ワーニング ON サーボレディ -- ブレーキ解除 --	65 以下になると 自動復帰 運転条件見直し
W N G . ☐ ☐ A B S . T H E R M	141		

アラーム/ワーニングコードはPC編集ソフトの 通信>リモート>状態/診断表示の[最新のアラーム内容]に表示されます。

[表 6 - 2 (c)] アラーム / ワーニング内容 3/3

第7章 特記事項

- リモート操作による（D9500 を使う）シリアルエンコーダ多回転データクリア、エラーリセットはできません。
- エンコーダタイプ選択でS - A B S以外を選択しないでください。
- モータタイプ設定でリニアモータ以外を設定しないでください。
- A B Sゼロ位置でマーカ信号を出力します。
- A B S位置決めを実行するまでは真のA B S位置に対して1設定単位以内の誤差があります。但し、I N C位置決めの移動量に誤差は生じません。